

Räknevåg LAC Manual/Förenklat handhavande

LAC



www.liden-weighing.se

Innehållsförteckning

Knappfunktioner:.....	- 2 -
Användning:.....	- 2 -
Räkna med okänd detaljvikt.....	2 - 2 -3
Räkna med känd detaljvikt.....	- 3 -
Alarmfunktion.....	3
Larm vid för litet antal.....	3 - 4
Larm vid för låg vikt.....	4
Larm för övre gräns.....	- 4 -
Att räkna med summering	- 5 -
Att radera summering.....	- 5 -

Knappfunktioner:

1. **0 - 9:** För inställning numeriska data för t ex taravikt, detaljvikt eller gränsvärde.
2. **Decimal (.):** För inställning av decimal position.
3. **SAMPLE/UNIT:** För inställning av referens i vågens minne/växla mellan lb/kg/g.
4. **QTY/CHECK:** Se mellan räkning- och checkvägningsfunktion.
5. **TARE/DIV:** För att tarera och visa nettovikt i display.
6. **ZERO/MENU:** För nollställning av vågen.
7. **M+:** Tryck på knappen för att summera och visa den totala vikt/antal. Upp till 99 gånger
8. **MC:** För att nollställa räkneminnet.
9. **TOTAL:** Se summerat räknevärde.
10. **UNIT WEIGHT:** För att spara känd detaljvikt.
11. **CE/SET:** För annullering av numeriska inställnings data eller för att återställa vågens inställningar.

Användning:

Räkna med okänd detaljvikt.

- a) Starta vågen på on/off knappen – höger sida under vågen.
- b) Kontrollera att vågens display visar '0' Annars:

Nollställ våg

Tryck på [ZERO] för att nollställa våg. (Vid tom vågplatta)

Tarera våg

Tryck på [TARE] om något tara är placerat på vågen.

- c) Räkna manuellt antalet detaljer som skall användas som referens och placera dem på vågen.
- d) När indikatorn '◀' pekar på STAB, visas referensens totala vikt.
- e) Med referensen fortfarande på vågen, tryck på (0-9) för att ange antalet detaljer i referensen.
- f) Tryck på [SAMPLE] och vågen kommer att visa den genomsnittliga vikten av de enskilda detaljerna på raden (i gram) 'UNIT WEIGHT' och antalet detaljer på raden 'TOTAL (pcs)'.
- g) Placera fler detaljer på plattformen och vågen kommer att visa det totala antalet detaljer på raden 'TOTAL (pcs)'.
- h) Tryck på [CE] för att nollställa vågen och vara redo att genomföra nästa räkning.

Räkna med känd detaljvikt.

- a) Tryck på (0-9) för att ange detaljvikt i (g) och tryck sedan på [UNIT WEIGHT] för att bekräfta.
- b) Placera detaljerna på vågens platta och raden 'TOTAL (pcs)' kommer att visa totala antalet.
- c) Tryck på [CE] för att nollställa vågen och vara redo att genomföra nästa räkning.

Alarmfunktion

För att undvika att räkna fel, har LAC en larmfunktion för att varna i händelse av brist på antal detaljer eller för låg total detaljvikt. Det går också att ange övre och nedre gräns för antal eller totalvikt.

Larm vid för litet antal

Indikering `lack of sample` kommer att aktiveras när den totala detaljvikten är under gränsvärdet för att säkerställa en korrekt räkning.

För att åtgärda, följ instruktioner:

- a) Placera större provmängd på vågskålen.
- b) Tryck på (0-9) för att ange nytt antal detaljer och bekräfta med [SAMPLE/UNIT].
- c) Repetera stegen (a) och (b) tills indikeringen '**lack of sample**' försvinner.

Larm vid för låg vikt

Indikering `lack of weight` kommer att aktiveras när den genomsnittliga detaljvikten eller total vikt är otillräcklig för en exakt räkneoperation.

För att åtgärda, följ instruktioner:

- a) Tryck på (0-9) för att ange detaljvikt i gram och tryck på [UNIT/WEIGHT] för att bekräfta.
- b) Repetera stegen (a) och (b) tills indikeringen '**lack of piece weight**' försvinner.

Larm för nedre/övre gräns

Denna funktion är avsedd att användas vid packning. Till exempel, om användaren önskar utföra en provräkning på 1000 detaljer för varje paket, kan man aktivera larmfunktionen när antalet under eller överskrider de förinställda gränserna.

- a) Tryck på [QTY].
- b) Tryck på [ZERO] för att växla mellan alarm 'On' eller 'Off'. Vågens display visar "CH=On" när funktionen aktiverad och "CH=OFF" när funktionen är avaktiverad.
- c) När vågens display visar en blinkande '0' ange övre antalsgräns (H) till max 1010 och lägre gräns (L) till max 990. Skifta mellan H och L med TARA knappen.
- d) När vågens display visar enligt önskade gränser, tryck på [QTY/CHECK] för att bekräfta inställningar och för att lämna larm meny.
- e) Vågen är nu redo att utföra räkningsfunktionen och ljudlarmet aktiveras när provet överskrider övre eller undre gräns.

Att räkna med summering

När vågen är i räkneläge och du vill summera flera vägningar, tryck på [M+]. Detta görs när du räknat varje "batch" av detaljer.

Vågens display visar det totala antalet detaljer på tredje raden.

När vikten tas bort från vågplattan kan ytterligare en detaljräkning göras.

Tryck på [TOTAL] för att visa totalt antal räknade detaljer och därefter på knapp [CE/SET] för att lämna visning av totalvärde och återgå till detaljräkning.

Totalt 99 summeringar kan utföras.

Att radera ackumulering

a) Tryck på [TOTAL] följt av [MC] och [CE] för att radera sparad data.